

# P40C 系列 电容器保护装置

使用说明书 (V1.6)



河南森尼瑞电气有限公司

# 目 录

1	装置简介	1
2	技术指标	2
3	保护功能及原理	5
4	保护信息说明	9
5	测控功能	10
6	人机接口说明	11
7	背板端子和接线原理图	14
8	机箱结构	17
9	装置选型	18
10	投运说明及注意事项	18
11	贮 <b>方</b> 乃促 <b>终</b>	10

注:本资料版权为河南森尼瑞电气有限公司有限公司所有,受版权法的保护,使用仅限于森尼瑞电气的用户,未经本公司书面许可,不得以任何形式和方式提供给第三者,同时本公司保留对资料的修改和解释权。

# 1 装置简介

P40C 电容器保护装置适用于 10KV 及以下电压等级装设并联电容器保护和监控。

# 1.1 功能配置

	功能名称	P41C
	两段电流保护	
	反时限过流保护	
	过负荷保护	
	过电压保护	
	低电压保护	
保	零序电流保护	
护	不平衡电流保护	
功能	不平衡电压保护	
月巳	2 路非电量保护	
	TV 断线告警	
	控制回路异常告警	
	手车位置异常告警(当主接线为手车时)	
	弹簧未储能告警	<b>.</b>
	压力异常告警	_
	闭锁投切	•
	12 路交流采集口(3 路电压、3 路测量电流、3 路保护电流、 1 路零序电流、1 路不平衡电压、1 路不平衡电流)	-
	三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、 功率因数、视在功率、频率、正负序电压电流、四象限电 能、31 次谐波	
测	SOE 事件记录和运行报告记录(1000 条): SOE 事件记录继电器动作和 DI 状态的事件记录	•
控功	动作报告(1000条):记录继电器保护动作时间,故障原因,故障时电参量;	
能	故障录波:每周波保存64点,保存25个周期,故障前15,故障后10,共可采集180组,采集三相电压或者三相电流,波形图形能通过液晶显示	=
	16 路有源开入	
	标配 2 路 RS485 接口	
	2 路 4~20mA 输出,可以任意整定所对应的测量量	选配
	B码对时	选配
	以太网通讯接口(可选1路或者2路)	选配

#### 1.2 装置主要特点

- 加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关 柜上运行。集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。
- 采用 32 位 ARM 作为 CPU, 采用实时多任务嵌入式操作系统。保护功能不依赖通讯网, 网络瘫痪与否不影响保护的正常运行。
- 采用大屏幕汉字液晶显示,能显示多种测量参数,能查看运行状态,能显示或修改保护定值。人机界面友好,信息详细直观,操作、调试方便。
- 大容量的信息记录。可保存不小于 1000 个最近发生的动作报告、事件记录、复位报告、 开机时间、关机时间、掉电时间等,便于事故分析。
- 具备录波功能。装置记录保护动作前后25个周波(每周波64点)的采样数据,能就 地液晶界面显示,保护跳闸后上送配电自动化系统主站,也可以通过故障分析软件进 行故障分析。
- 有独立测量 CT,具有"综合保护"和"测量仪表"功能,带 31 次谐波测量,一个装置具有两种功能,为用户节省成本。
- 完善的软硬件自检功能。
- 通讯可以采用双 RS485,可以直接与微机监控或保护管理机通信,通讯规约同时具备 modbus-RTU 协议和 IEC60870-5-103 规约,软件自动识别规约格式。也可以选配双以太 网接口,通信规约采用 IEC-60870-5-104 协议或 MODBUS—TCP 协议可选。组网经济、方便。

# 2 技术指标

技术参数	技术指标				
		额定数据			
工作电源	直流电源: 22	20V 或 110V±20%			
工厂电弧	交流电源: 22	20V±20%			
交流电压 Un	100/√3V;				
交流电流 In	In 5A 或 1A (订货时说明);				
零序电流	5A 或 1A (订1	货时说明); 默认 1A。			
额定频率	50Hz;				
交流回路	交流电压 长期运行: 1.2Un;				

过载能力		10s: 21	Un;			
	<b>六次</b> 但拉由	长期运行: 2	•			
	交流保护电流		In;			
	六	长期运行: 1.				
	交流测量电   流		0In;	,		
		长期运行: 2				
	零序电流		In;			
	直流电源回路	· · 正常≤10W,趵	兆闸≤	≤25W		
功率消耗	交流电流回路	交流电流回路: <1.0VA/相(额)		5A 时); <0.5VA/相(额定1A 时)		
	交流电压回路	· <0.5VA/相(	额定	57.74V 时)		
出口触点				0.5A,时间常数为5±0.75ms的直流有感回50W,长期允许接通电流不超过3A。		
		主要技	技术数	<b>数据</b>		
	相电流			0.1In~20In		
定值范围	零序电流			0.1In~20In		
<b>是但他国</b>	电压			0.1Un∼1.2Un		
	频率			45Hz~55Hz		
动作时间	过流速断			≤30ms, 施加 1.2 倍整定值		
	电流及电压定值误差			<±2.5%整定值		
定值误差	零序电流误差			< ±2.5%整定值		
<b>人世</b> 人在	定时限定值误差			≤±1%整定时间或 35ms		
	反时限定值误差			≤±2.5%理论时间或 50ms		
	电流、电压			±0.2%		
	有功功率、无	功功率、功率因	数	±0.5%		
测量元件准	频率	频率		±0.01Hz		
确度 	直流量(4~2	直流量(4~20mA、0~5V)		$\pm 0.5\%$		
	有功电能	有功电能		±0.5%		
	开关量输入电	压(220V)分辨	率	≤2ms;		
事件记录	SOE 分辨率			≤2ms		
	RS485	2路,支持双网	,通	讯介质支持屏蔽电缆;		
通信接口和 规约	RS232	1路,调试串口	<b>;</b>			
79t = 1	Ethernet	选配2路。10/1 MODBUS-TCP协设		自适应以太网口。IEC-60870-5-104 协议或		
		电码	磁兼名	<b>答</b>		
绝缘性能	绝缘电阻 装置所有电路与外壳之间绝缘电阻在标准实验条件下,不小于					

		$100 \text{M} \Omega$ ;		
	介质强度	装置所有电路与外壳的介质强度能耐受交流 50Hz, 电压 2KV(有效值), 历时 1min 试验, 而无绝缘击穿或闪络现象。当复查介质强度时,试验电压值为规定值的 75%;		
	冲击电压	装置的导电部分对外露的非导电金属部分及外壳之间,在规定的试验大气条件下,能耐受幅值为 5KV 的标准雷电波短时冲击检验。		
	试验(辅助电源	98.13-2008 第四章规定的严酷等级的 1MHz 及 100KHz 脉冲群干扰原端口、输入/输出端口试验电压为:第一个半波为电压幅值共模		
	能承受 GB/T145 验;	598. 14-2010 第 4 章规定的严酷等级为 IV 级的静电放电抗扰度试		
	能承受 GB/T145 场强为 10 V/m	598.9-2010 第 4 章规定的严酷等级的辐射电磁场骚扰试验,试验 (有效值);		
	能承受 GB/T145 抗扰度试验;	598. 10-2012 第 4 章规定的严酷等级为 A 级的电快速瞬变/脉冲群		
抗干扰能	承受 GB/T 1459	8.18—2012 第 4 章规定的严酷等级的浪涌抗扰度试验;		
<b>力</b>		1598.17—2005 第 4 章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试 且平为 140 dB(μV)或 10 V (有效值);		
	能承受 GB/T 14	598.19—2007 第 4 章规定的严酷等级为 A 级的工频抗扰度试验;		
		1598.17—2005 第 4 章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试 且平为 140 dB(μV)或 10 V (有效值);		
		原端口的传导发射限值应符合 GB/T 14598.16—2002 中 4.1 的规 的辐射发射限值应符合 GB/T 14598.16—2002 中 4.2 的规定。		
	承受 GB/T 1762	6.9-2011 第 5 章规定的严酷等级为 4 级的脉冲磁场抗扰度试验		
	能承受 GB/T 17 度试验	626.10-1998 第 5 章规定的严酷等级为 4 级的阻尼振荡磁场抗扰		
   机械性能	工作条件	装置能承受严酷等级为1级的振动响应、冲击响应检验;		
V 0 0 7 ( 12.17 C	运输条件	装置能承受严酷等级为1级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。		
		<b>环境条件</b>		
环境温度	工作	$-10^{\circ}$ C $\sim$ +50 $^{\circ}$ C;		
小兔血及	贮存	-25℃~+70℃ 在极限值下不施加激励量,装置不出现不可 逆变化,温度恢复后装置应能正常工作;		
大气压力	80~110kPa (	相当于海拔高度 2km 及以下);		
相对湿度	不大于 95%, 无凝露;			
其它条件	装置周围的空气	[中不应含有带酸、碱、腐蚀或爆炸性的物质。		

# 3 保护功能及原理

#### 3.1 二段定时限过流保护

二段定时限过流保护,各段电流及时间定值可独立整定,通过分别设置保护软压板控制这两段保护的投退。当三相电流中任一相电流大于任意一段过流保护的定值,并达到整定延时后保护动作。 二段定时限过流保护原理框图如图 3-1:

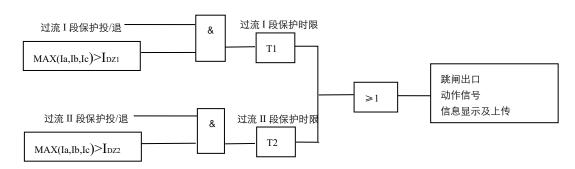


图 3-1 二段定时限过流保护(速断)原理框图

#### 3.2 反时限过流保护

装置提供反时限过流保护,设有三种反时限,反时限特性方程如下:

一般反时限: 
$$= \frac{0.14}{(/)^{0.02} - 1}$$
 (1)

非常反时限: 
$$=\frac{13.5}{(/)-1}$$
 (2)

极端反时限: 
$$t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p$$
 (3)

上式中: I - 故障电流 Ip- 整定电流

tp- 时间整定常数 t - 动作时间

反时限曲线特性可由控制字选择(一般反时限,非常反时限,极端反时限)。反时限保护可由软压板投退。反时限过流保护原理框图如图 3-2(反时限零序过流保护同理): Ifs 代表反时限零序电流整定值。




图 3-2 反时限过流保护原理框图

#### 3.3 过负荷保护

过负荷可通过控制字定值选择动作于跳闸或告警。当三相电流中任一相电流大于整定值 且达到整定延时即动作。过负荷保护原理框图如图3-3: Igf代表过负荷电流整定值。




图 3-3 过负荷保护原理框图

#### 3.4 过电压保护

过电压可选择动作于跳闸或告警。为防止电容器未投时误发信号,过电压在任一相有流(I>0.04In)或有合位没有跳位时才投入。过电压保护设有软压板控制投退。过电压保护原理框图如图 3-4。


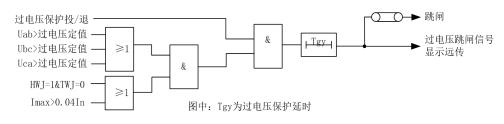


图 3-4 过电压保护原理框图

#### 3.5 低电压保护

低电压保护功能,通过设置保护软压板控制投退。低电压在任一相有流(I>0.04In)或有合位没有跳位时才投入。任一线电压小于低压保护定值,时间超过整定时间时,低电压保护动作。

TV 断线时可选择是否闭锁低电压保护(如果 TV 断线闭锁相关保护设置为投入时,则 TV 断线时,闭锁低电压保护;否则,闭锁相关保护设置为退出时,不闭锁低电压保护)。低电压保护原理框图如图 3-5:

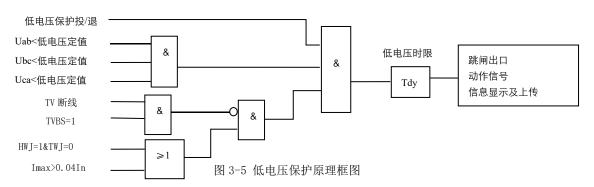

#### 3.6 零序电流保护

通过设置保护压板控制投退。当零序电流大于零序过流保护整定值,并且达到整定的延时后,保护即动作。对不接地系统,一般零序电流较小时可投告警。当接地电流太大时可作用于跳闸,零序过流保护动作跳闸或告警可由定值\压板设置中的动作方式整定。定时限零序过流保护原理框图如图 3-6:




图 3-6 定时限零序过流保护原理框图

#### 3.7 不平衡电流保护

不平衡电流保护主要反映电容器组内部故障。不平衡电流保护原理框图如图 3-7。

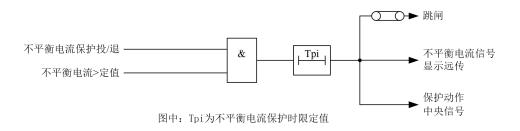


图 3-7 不平衡电流保护原理框图

#### 3.8 不平衡电压保护

不平衡电压保护主要反映电容器组内部故障。当电容器组出现部分元件击穿但尚未引起全部击穿短路时,将其从电容器组断开。不平衡电压保护原理框图如图 3-8。

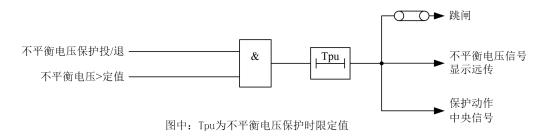


图 3-8 不平衡电压保护原理框图

#### 3.9 TV 断线告警

TV 断线逻辑框图如图 3-9: U2 为负序电压。

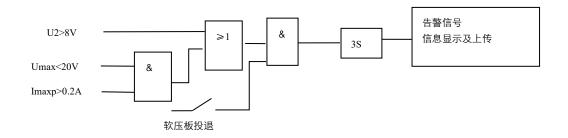


图 3-9 TV 断线逻辑框图

#### 3.10 非电量保护

非电量保护根据非电量信号的接入确定,非电量保护"告警"或"跳闸"可选。 保护逻辑图如图 3-10 所示:

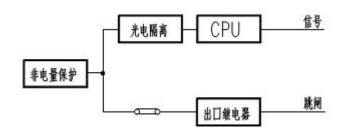


图 3-10 非电量保护逻辑框图

#### 3.11 控制回路异常告警

装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经 3s 延时报"控制回路异常"界面显示告警信号(带操作回路)或"开关位置异常"界面显示告警信号(不带操作回路),并且控制回路断线信号出口动作,但不闭锁保护。

#### 3.12 手车位置异常告警

如果装置主接线为手车位置时,开入分别接入手车运行位和试验位,则当装置两个开入同时存在开入或同时没有开入,经 3s 延时报手车位置异常信号。

#### 3.13 弹簧未储能告警

装置设有弹簧未储能开入,装置收到开入后 20S 报弹簧未储能告警信号,发出告警信号。

#### 3.14 闭锁投切

装置设置了闭锁投切开入。当装置检测到闭锁投切存在开入和保护跳闸动作(过电压和低电压保护跳闸除外),则启动闭锁投切出口输出一副出口触点(可以通过"保护动作出口"设置动作出口)。闭锁投切出口在复归后返回。

注:只有在保护出口设置为默认状态下,闭锁投切输出才有效,在保护出口为特殊状态下,闭锁投切无效,跳闸动作按照该保护功能的保护出口设置进行输出。

# 4 保护信息说明

#### 4.1 保护定值

装置可设定 2 套定值。定值整定时,未使用的保护功能应退出压板,使用的保护功能 投入压板,并对相关的控制字、电流、电压及时限定值进行整定。定值设置步长为 0.01。

序号	定值种类	定值项目	整定范围	意义说明
		过流 I 段定值	000. 50~100. 00 (5A) 000. 10~020. 00 (1A)	0.1In∼20 In
1	一机再次归拍	过流 I 段时限	0∼99.99S	0∼99.99S
	二段电流保护	过流 II 段定值	000.50~100.00 (5A) 000.10~020.00 (1A)	0.1In∼20 In
		过流Ⅱ段时限	0∼99.99S	0∼99.99S
		反时限曲线选择	0~2	
2	反时限电流保护	反时限启动定值	000. 50~020. 00 (5A) 000. 10~004. 00 (1A)	0.1In~4In
		反时限常数	0∼99.99S	0∼99.99S
	过负荷保护	过负荷电流定值	000. 50~020. 00 (5A) 000. 10~004. 00 (1A)	0.1In~4 In
3		过负荷时限	0~99. 99S	0~99.99S
		跳闸控制字	跳闸/告警	跳闸/告警
4	过电压保护	过电压定值	100V~160V	1Un~1.6Un
4		过电压时限	0~99. 99S	0~99. 99S
	低电压保护	低电压定值	10V~100V	0.1Un~1 Un
5		低电压时限	0~99. 99S	0~99.99S
		TV 断线闭锁低电压	投入/退出	投入/退出
	零序电流保护	零序定值	0.5~100A (5A) 0.1~20A (1A)	0.1In~20 In
6		零序时限	0~99.99S	0~99. 99S
		跳闸控制字	跳闸/告警	跳闸/告警
7	不平衡电流保护	电流不平衡定值	000. 50~100. 00 (5A) 000. 10~020. 00 (1A)	0.1In∼20 In
		电流不平衡时限	0~99. 99S	0~99. 99S

8	不平衡电压保护	电压不平衡定值	2V~160V	0.02Un∼1.6 Un
		电压不平衡时限	0~99. 99S	0~99.99S
0	非电量保护	非电量1时限	0~99. 99S	0~99. 99S
9		非电量2时限	0~99. 99S	0~99. 99S

#### 4.2 软压板

装置提供软压板功能,信息存储在压板控制字中。在进行软压板投退过程中,会产生 软压板虚拟遥信变位信息。

序号	压板名称	整定范围
1	I 段电流保护	投入/退出
2	Ⅱ段电流保护	投入/退出
3	反时限过流	投入/退出
4	过负荷保护	投入 / 退出
5	过电压保护	投入 / 退出
6	低电压保护	投入 / 退出
7	零序电流保护	投入 / 退出
8	不平衡电流保护	投入 / 退出
9	不平衡电压保护	投入 / 退出
10	非电量1保护	投入 / 退出
11	非电量 2 保护	投入 / 退出
12	TV 断线告警	投入 / 退出
13	控制回路异常告警	投入 / 退出
14	手车位置异常告警 (当主接线为手车时)	投入 / 退出
15	弹簧未储能告警	投入 / 退出
16	压力异常告警	投入 / 退出

# 5 测控功能

#### 5.1 交流模拟量测量功能

提供三相电压、线电压、三相测量电流、零序电流、不平衡电流、不平衡电压,有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率。

基波电压、基波电流、基波正负序电流、零序电流。

#### 5.2 计量功能

利用装置计算出的有功、无功,进行有功电能、无功电能累计,实现四象限电能计量功能。

#### 5.3 开入

提供 16 路外部有源接点信号输入。同时采用硬件电路滤波和软件时间窗技术,消除

开关接点抖动和电磁干扰等引起误变位,保证遥信正确率达100%。

#### 5.4 开出

操作回路控制插件提供6路继电器输出;

无操作回路控制插件提供标准10路继电器输出。

电源插件提供3路继电器出口。

客户有特殊需求时可在 DO 设置中对《保护动作出口》进行出口选择。

#### 5.5 遥控

提供开关的遥控分合闸操作。

#### 5.6 操作回路

操作回路功能包括跳圈、合圈、跳位监视、合位监视、保护跳闸输出、遥控跳闸输出、遥控。间输出、手动跳闸输入、手动合闸输入等。

#### 5.7 变送输出

装置提供 2 路 4~20mA 直流模拟量输出,可以任意整定所对应的一路电流、一路有功功率或其它测量量。

#### 5.8 故障录波

装置记录保护跳闸前 15 周波,跳闸后 10 周波(每周波 64 点)的采样数据,最多可存储 180 组录波数据。保护跳闸后上送配电站自动化主站;或者由独立的故障分析软件,分析故障和装置的跳闸行为。录波数据包括:3 相保护电压、3 相电流。

#### 5.9 装置运行监视

保护装置的硬件发生故障(包括定值出错,铁电出错,flash 出错,通讯设置出错,装置校验参数出错),装置的 LCD 显示故障信息。

#### 5.10 网络通信功能

装置具有双 RS-485 通信接口,可以直接与微机监控或保护管理机通信,通讯规约同时具备 modbus-RTU 协议和 IEC60870-5-103 规约,软件自动识别规约格式;装置可增选两路以太网通信接口,采用 IEC-60870-5-104 协议或 MODBUS—TCP 规约可选。网络通信波特率可设置: 1200,2400,4800,9600,19200,38400。

# 6 人机接口说明


#### 6.1 显示菜单说明

本系列装置采用 192\*160 点阵大屏幕液晶图形化显示,全中文显示,界面友好,操作方

便。

以下为本系列装置人机界面操作说明,具体装置可能稍有不同,但显示及操作方式类似。装置上电后,直接显示为"主接线图",按"取消键"进入主菜单界面。

主菜单采用如下的树型目录结构:

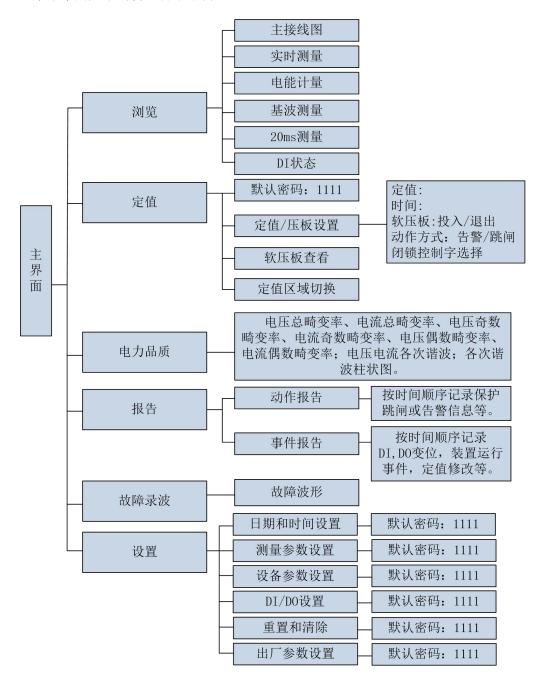

# 6.2 指示灯与按键说明

本装置有6个指示灯、9个按键(上下左右四个方位键,两个增减键,确认键、取消键、 复位键),如下表说明:

名称	说明
显示屏	采用 192*160 点阵液晶显示屏。
指示灯	6 个指示灯,由左到右依次为:运行、告警、跳闸、非电量、合位、跳位。
左键	1、在菜单界面中表示切换光标向左移动; 2、在浏览参数界面里面表示向前翻页; 3、在设置界面里,当指示光标闪烁时按此键不起作用,当指示光标不闪烁时表示向左移动; 4、在设置测量参数中设置电压变比和电流变比时,按左键表示切换小数点的位置;
右键	1、在菜单界面中表示切换光标向右移动; 2、在浏览参数界面里面表示向后翻页; 3、在设置界面里,当指示光标闪烁时按此键不起作用,当指示光标不闪烁时表示向右移动;
上键	1、在菜单中表示切换光标上移; 2、在浏览参数界面里面表示向前翻页;
下键	1、在菜单里面,切换光标向下移动; 2、在浏览参数界面里面,向后翻页;
加位键	1、在设置界面里, 当指示光标不闪烁时表示设置数值 0-9 循环切换;
减位键	1、在设置界面里, 当指示光标不闪烁时表示设置数值 9-0 循环切换;
确认键	1、在菜单界面中表示进入相应的菜单; 2、在设置界面中按确认键进入相应参数设置,此时光标闪烁; 3、设置完成后需再按确认键完成;
取消键	返回上级菜单或者取消操作。
复归键	装置故障后,复归

# 7 背板端子和接线原理图

#### 7.1 模拟量输入

UA、UB、UC 为母线电压,装置中作为保护和测量电压共同输入,线电压接入,额定电压为 100V;或者相电压接入,额定电压为 57.737V。

CIA、CIB、CIC 为测量电流, 需从专用测量 CT 输入。

IA、IB、IC 为三相保护电流。

310 为零序电流,从专用零序电流互感器接入。零序电流二次值有效测量范围为 20mA~20A。

Ubp 为不平衡电压,并联电容器不平衡电压。

Ibp 为不平衡电流,并联电容器不平衡电流。

#### 7.2 背板端子

从装置前面看,背板端子最左边为插槽 1,最右边为插槽 4,中间分别为插槽 2、插槽 3。从装置背面看,最右边为插槽 1,最左边为插槽 4。

端子编号为 3 位数,如 "ABC",第一位 A 为插槽序号,第二三位 BC 为自上而下端子的序号。如插槽 3 的第 1 个端子,编号为 301。

# 7.2.1 配置操作回路基本配置端子

# (1) P40C

插槽4-电源	插槽3-控制	插槽2-CPU		插槽	1-模入	
401   装置电源+     402   装置电源-	301 合位监视 302 跳位监视	201 4~20mA输出1+ 202 4~20mA输出1-	101	CIA	CIA'	102
403 电源地 404 24V+	303 操作电源负 304 操作电源负	203 4~20mA输出2+ 204 4~20mA输出2-	103	CIB	CIB'	104
405 24V— 406	305 操作电源正 306 操作电源正	205	105	CIC	CIC'	106
407 408 408 408	307 手动跳闸 308 跳闸机构	207	107	IA	IA'	108
409   备用出口5	309 跳闸压板 310	209 210	109	IB	IB'	110
411 412	311 312	211   现场总线1-A     212   现场总线1-B	111	IC	IC'	112
413 NC 414 NC	313 合闸机构   314	213   信号地     214   现场总线2-A	113	310	310'	114
415     B码对时 +       416     B码对时 -	315手动合闸316遥控压板	215现场总线2-B216信号地	115	Ibp	Ibp'	116
	317	217 试验位/上刀闸	117			118
	318	218   工作位/下刀闸     219   弹簧未储能	119			120
	320	220   接地刀     221   开入5	121	Į	JA	
	322 4 备用出口3	222   开入6     223   非电量1	122 123		JB JC	
	324 非电量信号 325 保护跳闸信号	224   非电量2     225   压力异常	124 125	Į	JN bp	
	326 公共端	226 闭锁投切	126		op'	
	327	227   开入11     228   开入12	127 128			
	329	229   开入13     230   开入14	129 130			Õ
	331 控制回路断线	231   开入15     232   远方/就地	131 132			裁置
		233 开入公共负1 234 开入公共负2	133			接进
		[404] 月八公共贝2]	135 136			装置接地螺柱

# 7.2.2 配置无操作回路基本配置端子

# (1) P40C


插槽4-电源	插槽3-控制	插槽2-CPU		插槽	1-模入	
401装置电源+402装置电源-	301 保护跳闸	201 4~20mA输出1+ 202 4~20mA输出1-	101	CIA	CIA'	102
403   电源地     404   24V+	303 非电量保护	203 4~20mA输出2+ 204 4~20mA输出2-	103	CIB	CIB'	104
405 24V — 406	305	205 206	105	CIC	CIC'	106
407 408 备用出口4	307	207 208	107	IA	IA'	108
409   备用出口5	309 310	209 210	109	IB	IB'	110
411 412 备用出口6	311 312	211   现场总线1-A     212   现场总线1-B	111	IC	IC'	112
413 NC 414 NC	313 314	213信号地214现场总线2-A	113	310	310'	114
415     B码对时 +       416     B码对时 -	315 316	215现场总线2-B216信号地	115	Ibp	Ibp'	116
	317 J	217 试验位/上刀闸	117			118
	318 】 备用出口1 319	218   工作位/下刀闸	119			120
	320 备用出口2	220 接地刀   221 跳位	121		UA	]
	322 4 备用出口3	222 合位   223 非电量1	122 123		UB UC	
	324   非电量信号     325   保护跳闸信号	224   非电量2     225   压力异常	124 125		UN Ibp	
	326 公共端 327 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	226   闭锁投切     227   开入11	126 127	Ul	bp'	
	328	228	128 129			
	330 大电台警	230	130 131			λπ (()
	332 控制回路断线	232   远方/就地     233   开入公共负1	132 133			<b>麦置</b> 技
		234 开入公共页1 234 开入公共页2	134 135			装置接地螺柱
			136			茶

# 8 机箱结构


装置采用整面板形式,面板上包括液晶显示器、信号指示器、操作键盘、调试 RS-232 通信口插头等。采用加强型单元机箱,按抗强振动、强干扰设计;确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。

装置可适用于组屏和开关柜分散安装。

# 8.1 外形尺寸图

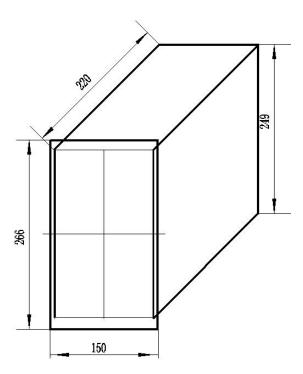

# 8.2 安装开孔尺寸图

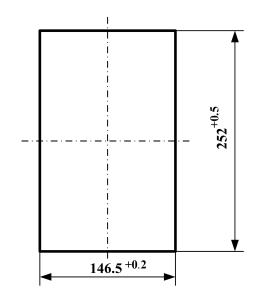

### 9 装置选型

- (1) 装置网络通讯接口标配 RS485,双网配置;如果需要选配 Ethernet 接口,请特殊说明;
  - (2) 装置可选配操作回路。
- (3) 装置操作回路电源和开入电源有 DC110V 和 AC/DC220V 之分,订货需注明;装置电源不区分 110V 和 220V,也不区分交流和直流;
  - (4) 装置二次额定电流有 1A 和 5A 之分;
- (5) 装置可选配 2 路 4~20mA 输出,如果需要 1 路 4~20mA 输出或 2 路 4~20mA 输出,请特殊说明;
- (6) 装置零序 CT 精确工作范围为 20mA~20A, 如果零序电流不在此范围,请特殊说明:
  - (7) 装置二次额定电压为 100V/57.737V、50Hz;

## 10 投运说明及注意事项

- 1. 检查装置的型号、版本号,各电量参数是否与订货一致。
- 2. 投运前应严格按1~8 所述检查,确认装置及外围回路无误。
- 3. 严格按定值单整定,未投入保护项目应设为退出,确认无误。
- 4. 确认定值区号、定值无误。
- 5. 检查装置各插件是否连接可靠,各电缆及背后端子是否连接固定可靠。
- 6. 检查直流电源极性是否正确。
- 7. 清除所有保护事件记录及装置复位记录。
- 8. 确认保护显示各交流通道是否正常, 网络通讯是否正常。

# 11 贮存及保修

#### 1. 贮存条件

产品应保存在环境温度为-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。

#### 2. 保修时间

在用户完全遵守说明书规定的运输、安装贮存和使用的条件下,产品出厂之日起一年内如发生产品损坏,制造厂负责更新或修理。

公司地址:河南省许昌市城乡一体化示范区永兴东路森尼瑞产业园二楼西区

客服电话: 0374-8018730 18236812016 技术咨询: 0374-8018765 8018277 工作时间: 周一------周五 8:30-17:00 公司网址: http://www.seniordq.com 公司信箱: seniordq111@163.com